

ハードウェア修正情報通知 2025年12月号

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■...* INDEX *...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] Express5800シリーズ モジュラーサーバ
- [04] Express5800/ECO CENTER
- [05] iStorage NSシリーズ
- [06] iStorage Mシリーズ
- [07] iStorage Vシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

【重要】 N8103-232 RAIDコントローラ ファームウェアパッケージアップデート
モジュール 51.17.0-5304

以下の対象装置にて対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/T110k, T110k-S, T110m, T110m-S

[対象製品]

N8103-232 RAIDコントローラ

起動時にPCIeスピードネゴシエーションに失敗しPCIe Link Failureが発生、RAIDコントローラ認識不可となりシステム起動不可になる場合がある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111508>

【重要】 N8150-721/722/766 増設用 SSD ファームウェアアップデート
モジュール バージョン A17M / A974

以下の対象装置にて対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/T110h, T110h-S, T110i, T110i-S, T110j, T110j-S,
T120f, T120g

[対象製品]

N8150-721/722/766 増設用 SSD

対象のSSDにおいて、およそ6年以上の長時間稼働後にSSDの性能低下が発生し、システム性能へ影響を与える可能性がある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111317>

【重要】 Express5800/T110k-M, T110k-M (2nd-Gen) システムROM
U63 v2.32 (09/09/2024)

以下の対象装置をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/T110k-M

Express5800/T110k-M (2nd-Gen)

One Buttonセキュア消去(OBSE)のレポートにて、SR RAIDコントローラに接続しているドライブのポート番号とボックス番号が正しく表示されない問題などに対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111503>

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)

以下の対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象製品]

N8151-136 内蔵LT0 , N8151-145 内蔵LT0 , N8151-147 内蔵LT0

読出し/書込み/リカバリ性能を向上しました。

N8151-136 内蔵LT0

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110576>

N8151-145 内蔵LT0

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110577>

N8151-147 内蔵LT0

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

【重要】N8150-721/722/766 増設用 SSD ファームウェアアップデート モジュール バージョン A17M / A974

以下の対象装置にて対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/R110h-1, R110i-1, R120f-1E, R120f-1M, R120f-2E,
R120f-2M, R120g-1E, R120g-1M, R120g-2E, R120g-2M,

[対象製品]

N8150-721/722/766 増設用 SSD

対象のSSDにおいて、およそ6年以上の長時間稼働後にSSDの性能低下が発生し、システム性能へ影響を与える可能性がある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111317>

【重要】Express5800/R110k-1M, R110k-1M (2nd-Gen), システムROM U63 v2.32 (09/09/2024)

以下の対象装置をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/R110k-1M

Express5800/R110k-1M (2nd-Gen)

One Buttonセキュア消去(OBSE)のレポートにて、SR RAIDコントローラに接続しているドライブのポート番号とボックス番号が正しく表示されない問題、R110k-1M / R110k-1M (2nd-Gen)にSASコントローラカード[N8103-E184/184]を搭載している場合、冷却ファンが高速回転する問題などに対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111503>

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)

以下の対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象製品]

N8151-136 内蔵LT0 , N8151-147 内蔵LT0

読出し/書込み/リカバリ性能を向上しました。

N8151-136 内蔵LTO

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110576>

N8151-147 内蔵LTO

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

▼ [03] Express5800シリーズ モジュラーサーバ ▼

【重要】 N8150-721/722/766 増設用 SSD ファームウェアアップデートモジュール
バージョン A17M / A974

以下の対象装置にて対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/D120h 2node, D120h 4node

[対象製品]

N8150-721/722/766 増設用 SSD

対象のSSDにおいて、およそ6年以上の長時間稼働後にSSDの性能低下が発生し、
システム性能へ影響を与える可能性がある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111317>

▼ [04] Express5800/ECO CENTER ▼

【重要】 N8150-721/722/766 増設用 SSD ファームウェアアップデートモジュール
バージョン A17M / A974

以下の対象装置にて対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/E120f-M, E120g-M,

[対象製品]

N8150-721/722/766 増設用 SSD

対象のSSDにおいて、およそ6年以上の長時間稼働後にSSDの性能低下が発生し、
システム性能へ影響を与える可能性がある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111317>

▼ [05] iStorage NSシリーズ ▼

【重要】 N8150-721/722/766 増設用 SSD ファームウェアアップデートモジュール
バージョン A17M / A974

以下の対象装置にて対象製品をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

iStorage NS500Rf, NS500Rg, NS500Rh

[対象製品]

N8150-721/722/766 増設用 SSD

対象のSSDにおいて、およそ6年以上の長時間稼働後にSSDの性能低下が発生し、
システム性能へ影響を与える可能性がある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111317>

【注意】 iStorage NS300Rk システムROM U63 v2.32 (09/09/2024)

以下の対象装置をお使いのお客様が対象です。

[対象装置]

iStorage NS300Rk

One Buttonセキュア消去 (OBSE) のレポートにて、SR RAIDコントローラに接続しているドライブのポート番号とボックス番号が正しく表示されない問題などに対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111503>

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)

以下の対象製品をお使いのお客様が対象です。

「対象製品」

N8151-136 内蔵LT0 . N8151-147 内蔵LT0

読出し/書込み/リカバリ性能を向上しました。

N8151-136 内蔵LT0

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110576>

N8151-147 内蔵LT0

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

▼ [06] iStorage Mシリーズ ▼

【重要】iStorage Mシリーズ用SSDファームウェアアップデート（通知）

iStorage M12e/M120/M320/M520/M720で使用している一部のSSDにおいて、約6年以上の長時間稼働後にI/Oの応答遅延が発生する可能性があります。

対象SSDなどの詳細についてはリンク先より確認をお願いします。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111547>

▼ [07] iStorage Vシリーズ ▼

【注意】 iStorage V10e/V100/V300向け 最新標準修正

iStorage V10e/V100/V300向けストレージ制御ソフトの最新版を公開しました。

[ファームウェアバージョン]

iStorage V10e向け : 88-08-14-21/00

iStorage V100/V300向け : 93-07-24-40/00

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110109>



- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は、NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き] → [ハードウェア修正情報通知登録・解除]

・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

「ご契約確認・各種お手続き」→「ユーザIDの編集」→「ユーザID情報変更」

- 本文中の区分け・定義は下記の通りです。

【重大】：安全性や運用問題のため、緊急で適用/対応が必須の内容

【重要】可能な限り早急に適用/対応していただきたい内容

【注意】：必要に応じて適用/対応していただきたい内容

【推奨】：新しい機器やOSへの対応、機能強化など環境刷新/適用を推奨する内容

区分け・定義は状況に応じて変更になる場合があります。

●お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp.nec.com

※Copyright (C) NEC Corporation 2000-2024. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。
