
Windows Server で N8104-208/212 使用時の補足

Windows Server で N8104-208/212 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

ID:272 については、イベントが大量に登録される場合があります、以下の運用方法で発生を抑制できます。

- ・光ケーブルを意図的に外した運用を避ける
- ・未使用の SFP+/SFP28 スロットには、SFP+/SFP28 モジュール(N8104-189/190)を搭載しない
- ・相手が未接続の DA ケーブルは接続しない

レベル : 警告

ソース : icea

ID : 101

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題 : このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。

RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。

対処 : このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。

※x の値は環境により異なります。

レベル : エラー

ソース : icea

ID : 272

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題 : パラレルポートのエラーが検出された。

考えられる解決策 : リンクパートナーとの接続と構成を変更します。

※x の値は環境により異なります