

# N8103-247 ファームウェアアップデートについて

[対象コントローラ]

N8103-247 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS)

Starter Pack (ver. S8.10-012.01) を適用する際、対象コントローラのファームウェアと Server Platform Service (SPS) ファームウェアを同時に更新するとエラー場合があります。片方ずつ更新し、同時に更新しないようにしてください。なお、更新の順番は問いません。

下図の例のように、更新しないファームウェアを「選択済み」から「選択」へと変更してください。

選択済み | Online ROM Flash for Linux - Server Platform Services Manageability Engine Firmware for the 4th Generation Intel Xeon Processor based systems (firmware-u54sps-06.00.04.075.0-1.1.x86\_64)

選択済み | Firmware Package - HPE Gen11 Boot Controller NS204i-u, NS204i-d and HPE Gen10 Plus Boot Controller NS204i-p, NS204i-d, NS204i-t, NS204i-r (HPE\_NS204i\_Gen11\_1.2.14.1012\_A)

↓

選択 | Online ROM Flash for Linux - Server Platform Services Manageability Engine Firmware for the 4th Generation Intel Xeon Processor based systems (firmware-u54sps-06.00.04.075.0-1.1.x86\_64)

選択済み | Firmware Package - HPE Gen11 Boot Controller NS204i-u, NS204i-d and HPE Gen10 Plus Boot Controller NS204i-p, NS204i-d, NS204i-t, NS204i-r (HPE\_NS204i\_Gen11\_1.2.14.1012\_A)

同時に更新した場合、下図の例のようなエラーが表示される場合があります。表示された場合は一度再起動し、Starter Pack を再度実行してください。

localhost インストールはエラーで終了しました。 展開が終了しました。

検索

▲ コンポーネント	パッケージ	展開ステータス	ログ
● HPE_NS204i_Gen11_1.2.14.1012_A	Firmware Package - HPE Gen11 Boot Controller NS204i-u, NS204i-d and HPE Gen10 Plus Boot Controller NS204i-p, NS204i-d, NS204i-t, NS204i-r	アップデートでエラーが返されました。	<a href="#">ログの参照</a>
■ cp057056	Online ROM Flash Component for Windows x64 - Server Platform Services Manageability Engine Firmware for the 4th Generation Intel Xeon Processor based systems	成功。	<a href="#">ログの参照</a>