

Secure Boot Windows 10 復旧手順

本書は、OS の再インストール時に既存の Windows メディア、リカバリメディア等から起動できない事象が発生した場合の復旧手順を示します。

【適用】

以下の設定でお使いのお客様で、ご購入済みの Windows メディアや KB5025885 適用前のリカバリメディアから起動し再セットアップ時にエラーが発生した場合。

- ・セキュアブートが有効
- ・KB5025885 を適用済み
- ・KB5025885 内の記載手順(軽減策の展開ガイドライン 3.失効を有効にします)に従い DBX を更新済み

【対象 OS】

- ・ Windows 10

【作業時間の目安】

本作業は装置や構成によって異なりますが 1 項、4 項の作業はおよそ 15 分程度、3 項の作業はおよそ 60 分程度です。(2 項の再インストールもしくはリカバリ時間を除く)


【復旧手順】

1. セキュア ブート無効化


以下の手順で実施してください

実際の設定項目については、対象機器のユーザーズガイドをご参照のうえ読み替えて実施をお願いします。


- (1)本体の電源を入れた後に表示される BIOS 起動画面で、Press <F2> SETUP, <F7> BOOT Menu が表示されたら【F2】もしくは【DEL】を押します。

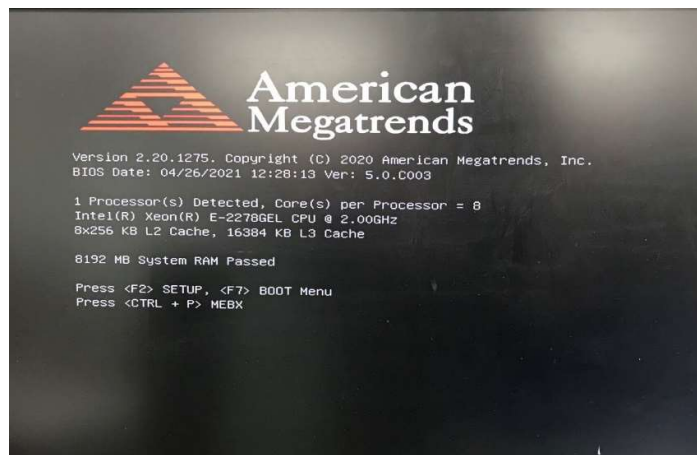


(2) BIOS セットアップメニュー起動後、『Security』に移動し、『Secure Boot menu』を選択してください。

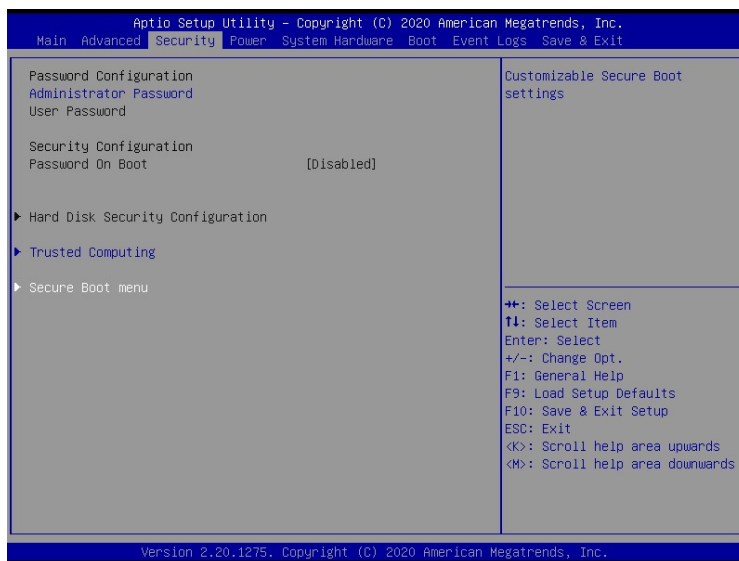


(3) 『Secure Boot』を”Enabled”から”Disabled”に変更してください。

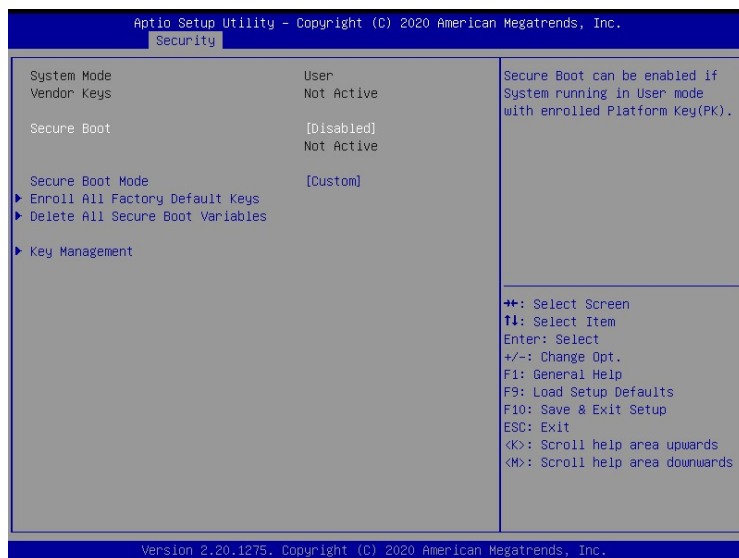

(4) <ESC>キーを押下して『Security』画面に戻ってください。

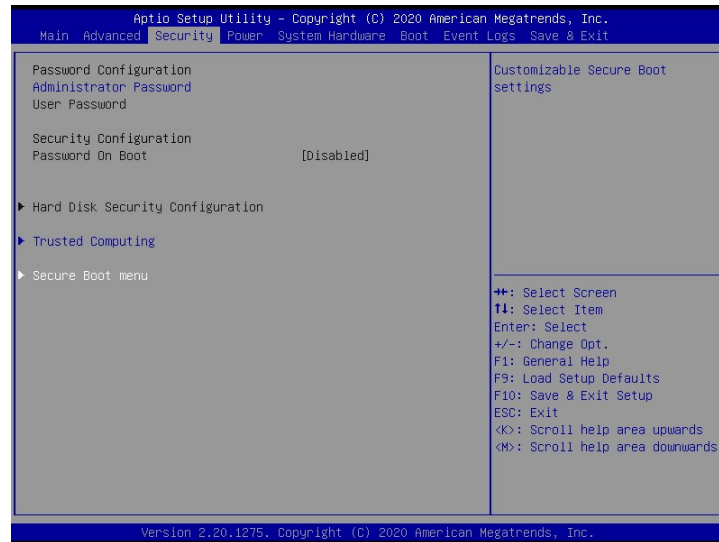

(5) 『Save & Exit』に移動し、『Save Changes and Exit』を選択して、BIOS セットアップメニューを終了してください。

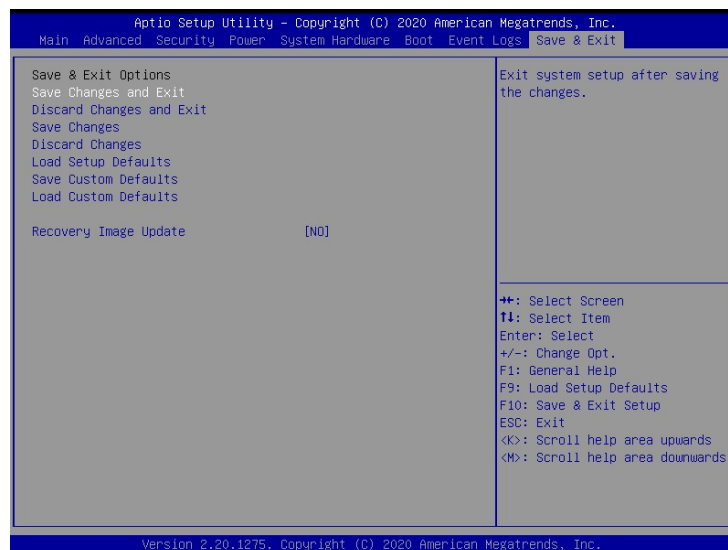

2. OSの再インストール

問題の現象は回避された状態になるため、OSの再インストールもしくはリカバリを実施してください。OSの再インストール、リカバリについては対象機器のユーザズガイドをご参照ください。

3. KB5025885 の再適用

KB5025885 の再適用については、以下の Microsoft のサイトの”軽減策の展開ガイドライン”の章をご参照ください。

(<https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/5025885>)

注) ”軽減策の展開ガイドライン”に記載されている手順を実施する場合、“4. SVN 更新プログラムをファームウェアに適用します。” の手順を実施すると、ファームウェアの SVN とブートローダーの SVN の比較機能が追加されます。

KB5025885 適用後の状態でリカバリメディアを作成頂いた場合でも、SVN が更新されるたびに、再インストール時に本復旧動作が必要となります。


(※)SVN：BIOS に格納されているセキュリティで保護されたバージョン番号 (SVN)

4. セキュア ブート再設定


以下の手順で実施してください

実際の設定項目については、対象機器のユーザズガイドをご参照のうえ読み替えて実施をお願いします。


- (1) 本体の電源を入れた後に表示される BIOS 起動画面で、Press <F2> SETUP, <F7> BOOT Menu が表示されたら【F2】もしくは【DEL】を押します。

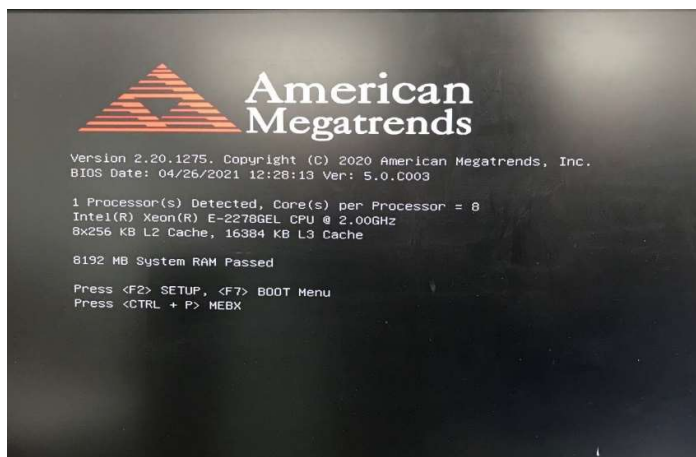


(2) BIOS セットアップメニュー起動後、『Security』に移動し、『Secure Boot menu』を選択してください。

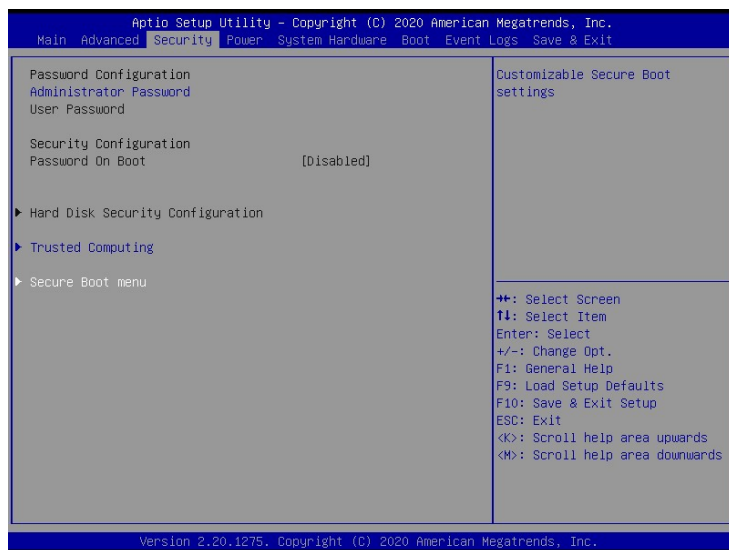


(3) 『Secure Boot』を”Disabled”から”Enabled”に変更してください。

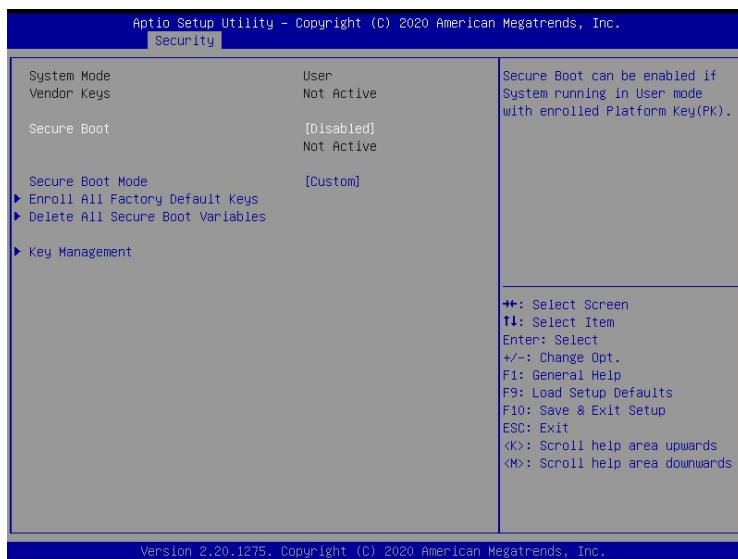

(4) <ESC>キーを押下して『Security』画面に戻ってください。

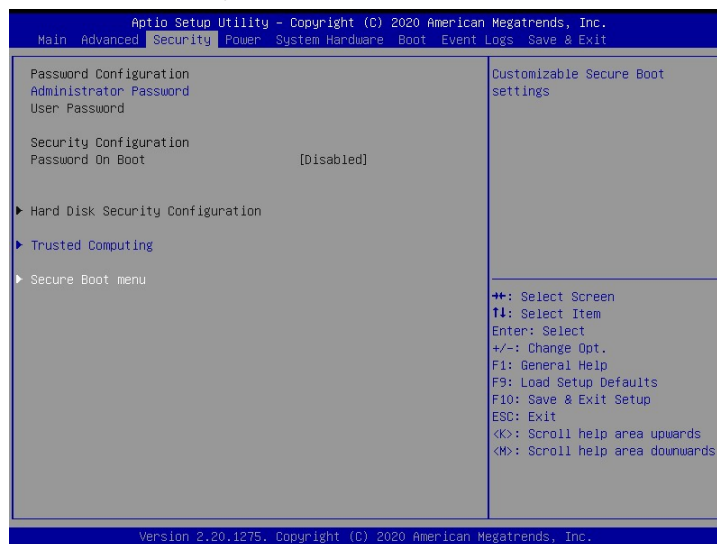

(5) 『Save & Exit』に移動し、『Save Changes and Exit』を選択して、BIOS セットアップメニューを終了してください。

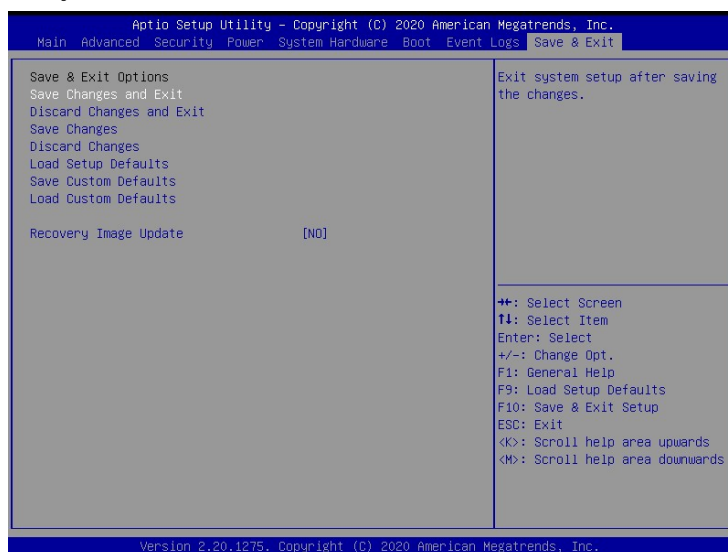

以上で復旧手順は終了です。